株式会社 カスタム

#### 保証 規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、 下記の保証規定により保証いたします。

- 1 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じ ました場合は無償で修理いたします。
- 2 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除 外いたします。
- a 不適当な取扱い、使用による故障
- b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による お暗
- c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または 修理に起因する故障
- d その他当社の責任とみなされない故障

型	番	LX-1330D LX-1332D		シリアルNo.		
保証	期間	II .	年	月	日	より1ヵ年
お客様	ح	3名前 "住所 這話番号				様
販売店	伯	i所·店名				


#### 販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。 \ooooooooooooooooooooooooooooooooo

### 株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137 http://www.kk-custom.co.jp/

# **CUSTOM**

デジタル照度計 LX-1330D/LX-1332D

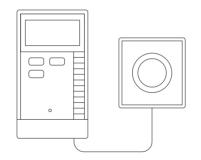

# 取扱説明書

この度は弊社のデジタル照度計をお求めいただきまして誠に有り難 うございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。

なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存される ことをおすすめします。

### 1. 概要

本器はワイドレンジ測定が可能なデジタル照度計です。

室内およびフィールドの照度を正確・高精度に測定でき、また測定デ ータの読み取りが容易なほか、スタンド付ですからより操作がしやすい 構造になっています。


測定を効率よく行うためにデータホールドがついているほか、手中に フィットするハンディ形状など操作性が考慮されています。

### 2. 仕様

表				示	3.5桁LCD表示、最大表示"1999"
測	定	ì	単	位	LUX ※1LUXは1カンデラの光源から1mの距離の明るさ
オー	バー	レ	/ジ	表示	"OL" 表示
サン	プリ	ン	ブタ·	14	2.5回/秒
セ		ン		サ	シリコンフォトダイオード(保護カバー付)
使	用:	温	湿	度	0~十50℃、80%RH以下(確度保証範囲23℃±5℃)
保	存:	温	湿	度	-10~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電				源	角型9V乾電池 (6LR61/6F22/6LF22/006P等)
電	池	1	寿	命	約140時間 (アルカリ電池使用時)
寸				法	本 体:148(H)×71(W)×37(D)mm
					センサ:80 (H) ×67 (W) ×27 (D) mm
重				量	約275g (電池、センサ含む)
付		属		品	取扱説明書・・・・・・1個
					キャリングケース・・・・・・・1
					センサ保護カバー・・・・・・1

※本器に付属の雷池は出荷時動作確認用です。 初めてご使用になる際は必ず新しい雷池と交換してください。

### 3. 各部の名称と説明

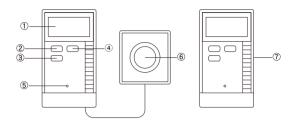

#### ①表示部

測定データをデジタル表示するとともに、単位 "LUX"、データ ホールド "D-H"、バッテリ低下 " (まま)" を表示します。

#### ②雷源スイッチ

電源を入・切するスイッチで、押すと電源が入り再度押すと電源が "OFF" になります。

- ③レンジ切替スイッチ
- ④データホールドスイッチ

測定中に表示されている測定データを固定(保持)するためのス イッチで、押すとデータホールドモードになり、再度押すと解除さ れます。

#### ⑤ZFRO ADJ (ゼロアジャスト)

センサ部にセンサキャップをした時に表示値を"0"に調整する ためのボリュームです。

#### ⑥センサ

照度を感知するためのセンサです。センサには、保護カバーが付 いていますので、測定するときは、保護カバーを取り外してから測 定してください。

保護カバーが付いたままでは測定ができず、本体の電源が" ON"の状態であっても、"000"になります。測定は、センサを被 測定対象に対して平行に向けてください。

#### ⑦出力端子

本体に内蔵されている出力端子は、レコーダに接続が可能なア ナログ出力端子です。(LX-1332Dのみ)

150503

# 4. 電気的性能(23℃±5℃)

#### LX-1330D

Lux	分解能	精度
200	0.1	$\pm$ (4%rdg+5dgt)
2000	1	$\pm$ (4%rdg+5dgt)
20000	10	$\pm$ (5%rdg+4dgt)

#### LX-1332D

Lux	分解能	精度		
200	0.1	$\pm$ (4%rdg+5dgt)		
2000	1	$\pm$ (4%rdg+5dgt)		
20000	10	$\pm$ (5%rdg+4dgt)		
200000	100	$\pm$ (5%rdg+4dgt)		

## 5. 測定方法

### 5-1.測定方法

- (1) 電源スイッチを押して電源を"ON"状態にします。
- (2)フロントパネルのレンジスイッチを押して、適当なレンジを選択します。
- (3)センサの保護カバーを取り外します。
- (4)センサを被測定対象物に対して平行に向け、表示が安定したら表示を読み取ります。
- (5) 20000のレンジは "X10"、200000のレンジは "X100" が表示されます。


読値×10、読値×100が測定値になります。

#### (注意)

- ・入力信号が大きすぎる時は、オーバーレンジ "OL" になります。 測定値が不明のときは、まず最大レンジを選択してから適正レンジに 切り換えてください。
- ・測定終了後は、電源スイッチを必ず切ってから高温・多湿の場所を 避けて保存してください。

### 5-2.出力端子について(LX-1332Dのみ)


- (1) 本体側面の出力端子 (ジャック) にケーブル ( $\phi$ 3.5mmのプラグ) を接続します。
- (2)ケーブル側の端子は下図のとおりになります。




アナログDC出力:LX-1332D DC1mV=1dgtに相当最大(DC 2V/F.S.)

### 6. 電池の交換方法

- (1) 本体裏のスタンドを立て、ネジを3本はずしてリアケースをはずします。
- (2) 古い電池をスナップから取り外し、新しい電池を取り付けます。
- (3)リアケースを元に戻し、ネジをしめます。

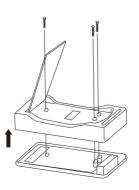

## 7. 分光感度特性

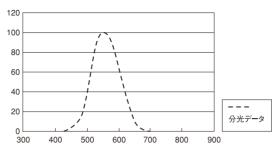

### 8. メンテナンス

- (1)センサ部は必要に応じて湿った布で拭いてください。
- (2) 高温・多湿の場所には保存しないでください。

### 9. 照度のめやす

(単位:LUX)

01 /111/201010	• •	(単位:LUX)		
・オフィス		・商店		
会議室、応接室	250~750	階段	100~200	
事務室	700~1200	陳列棚	200~400	
タイプ、設計室	1200~2000	陳列棚前面	1500~2500	
•工場		•病院		
梱包·荷受所	150~300	病室	100~150	
組立ライン	450~750	診察室	300~600	
検査室	800~1200	手術室	750~1500	
パーツアッセンブリ	1500~2500	·学校		
・ホテル		講堂	100~300	
ロビー	100~200	教室	400~700	
受付、会計	250~400	図書室、実験室	750~1400	